


Естетичне, безшовне покриття з високою механічною стійкістю, стійкістю до дій води, мийних засобів, дизельного палива, бензину, масла тощо.

Галузь застосування	Характеристики	
	Товщина покриття	2,5 мм
	Вид поверхні	Глянсова
	Колір	Білий Світло-сірий Сірий Темно-сірий Бежевий

Схема покриття

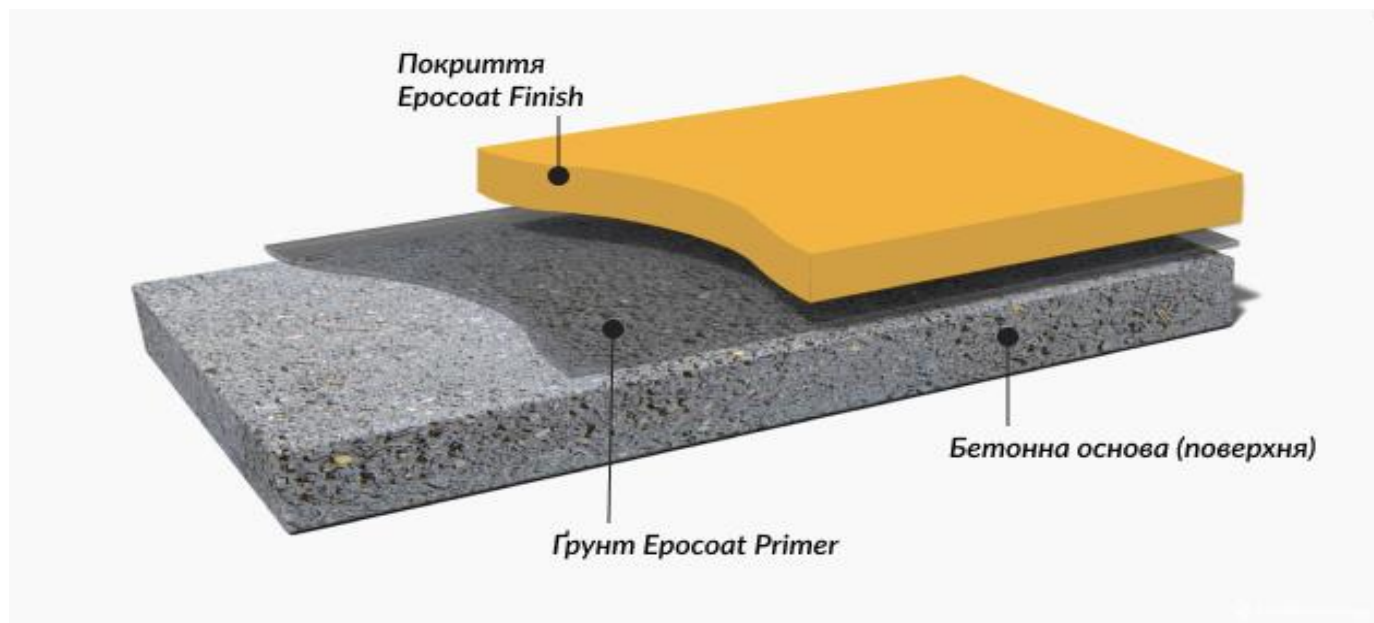

Експлуатація покриття з повними механічними та хімічними навантаженнями дозволяється не раніше ніж через 3 доби після нанесення при температурі +15-20 °С та при відносній вологості повітря не більше 80%.

Пішохідні навантаження на покриття допустимі через 1 добу після нанесення.

Інструкція з нанесення епоксидних матеріалів ЕРОСОАТ для створення покриття типу «Наливна підлога».

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Перед застосуванням полімерних епоксидних матеріалів необхідно дотримуватися заходів безпеки для збереження здоров'я. Під час роботи з матеріалами використовуйте індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, захисні окуляри та маски, щоб уникнути контакту з шкірою та очима. Забороняється вдихати пари або пил, що можуть утворюватися під час змішування або нанесення покриття.

У разі потрапляння матеріалів на шкіру або в очі, негайно промийте уражені ділянки великою кількістю води та зверніться до лікаря за необхідності. Роботи слід виконувати в добре провітрюваних приміщеннях або з використанням витяжної вентиляції, щоб уникнути накопичення шкідливих парів. Дотримання цих заходів допоможе уникнути небажаних впливів на здоров'я під час застосування епоксидних матеріалів.

УВАГА!

У складі матеріалів використовується розчинник.

ЕТАП ПЕРШИЙ. Підготовка поверхні.

Перевірте поверхню на наявність пошкоджень та нерівностей. Усі дефекти необхідно відремонтувати за допомогою спеціальних сумішей та інструменту, як вказано в цій інструкції. За результатом цього етапу ви повинні отримати рівну однорідну чисту поверхню.

1. Ремонт ям, отворів, швів, перетяжка від пор:

- У випадку наявності швів, тріщин, пор та вибоїн - їх необхідно відремонтувати.
- Тріщини розшиваються шліфувальною машиною типу «болгарка» з диском по бетону, після чого видаляється пил та наноситься ЕРОСОАТ Primer методом шпаклювання.
- У разі ремонтування вибоїн та швів більшого розміру змішайте 1 частину ЕРОСОАТ Finish з 4-5 частинами кварцового піску фракції 0,4-0,8 мм та за допомогою отриманої суміші зашпаклюйте ями та шви в підлозі.
- Дочекайтеся полімеризації суміші (8 годин).

2. Шліфування та вирівнювання:

- Використовуйте шліфувальну машину для вирівнювання та підготовки поверхні. Це забезпечить краще зчеплення епоксидного матеріалу з основою.

3. Очищення:

- Видаліть з поверхні підлоги всі забруднення, такі як бруд, пил, масло, жирні плями, стару фарбу тощо. Використовуйте для цього миючі засоби та щітку.
- Приберіть пил за допомогою пилососу.

ЕТАП ДРУГИЙ. Ґрунтування поверхні.

Бетон має пористу структуру, тому для блокування пор та для забезпечення адгезії з епоксидним покриттям використовується епоксидний ґрунт ЕРОСОАТ Primer.

1. Компоненти:

- Перевірте комплектність ґрунту. Епоксидний ґрунт ЕРОСОАТ Primer складається з двох компонентів: основи (компонент А) та затверджувача (компонент Б).

2. Змішування:

- Для однорідного змішування компонентів використовуйте шурупверт, міксер або дріль з міксерною насадкою. Відкрийте та перемішайте компонент А протягом 2 хвилин на середніх або низьких обертах. В тару з компонентом А додайте компонент Б та ретельно змішайте компоненти у відповідних пропорціях, зазначених в інструкції на упаковці. Ґрунт готовий до нанесення.

3. Нанесення:

- Нанесіть ґрунт EPOCOAT Primer на підготовлену поверхню з середньою витратою 200-300 грам на один м². Нейлоновим короткошерстим валиком або пензлем розподіліть матеріал по поверхні. Слідкуйте, щоб не залишались калюжі з матеріалу.

4. Сушіння:

- Дайте ґрунту висохнути протягом 8 годин перед нанесенням основного покриття.

ЕТАП ТРЕТІЙ. Підготовка епоксидної суміші EPOCOAT Finish

1. Компоненти:

- Перевірте комплектність. Епоксидна суміш EPOCOAT Finish складається з двох компонентів - основи (компонент А) та затверджувача (компонент Б).

2. Змішування:

- Для однорідного змішування компонентів використовуйте шурупверт, міксер або дріль з міксерною насадкою. Відкрийте та перемішайте компонент А протягом 2 хвилин на середніх або низьких обертах. В тару з компонентом А додайте компонент Б та ретельно змішайте компоненти у відповідних пропорціях, зазначених в інструкції на упаковці. Матеріал готовий до нанесення.

3. Час життя суміші:

- Пам'ятайте, що епоксидна суміш має обмежений час життя - приблизно 30 хвилин. Працюйте швидко та ефективно. В теплі періоди року швидкість реакції полімеризації підвищується, час життя знижується. Для запобігання саморозігріву матеріалу після змішування компонентів одразу розлийте матеріал на поверхню. Не залишайте матеріал у тарі!

ЕТАП ЧЕТВЕРТИЙ. Нанесення епоксидної суміші EPOCOAT Finish

1. Заливання:

- Вилийте готову суміш на підготовлену поверхню з витратою 2,0-2,6 кг на м². Розподіліть її за допомогою зубчастого шпателя або ракеля.

2. Розгладжування:

- Використовуйте голчастий валик для видалення повітряних бульбашок та рівномірного розподілу матеріалу.

3. Сушіння:

- Дайте підлозі висохнути протягом 24-48 годин. Уникайте ходіння по свіжонанесеній поверхні до повного висихання покриття.

Робочі інструменти та обладнання промити розчинником одразу після їх використання. Використані валики та пуста тару утилізувати.